



COMUNE di S. MARTINO DI LUPARI - PD

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



5 - EDIFICI

Marzo 2024

Professionisti incaricati



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di S. Martino di L.

Sindaco
Resp. Uff. LL.PP.

Nivo Fior
geom. Giuseppe Stefano Baggio



ELENCO EDIFICI COMUNALI

Cod.	Cat.	Nome	Indirizzo
E01	SCUOLA	Scuola secondaria "Agostini"	Via Firenze 1
E02	SCUOLA	Scuola primaria "Duca D'Aosta"	Vicolo Vittorio Veneto 3
E03	SCUOLA	Scuola Infanzia di Campagnalta	Viale dei Martiri, Campagnalta
E04	SCUOLA	Scuola primaria di Campagnalta	Viale dei Martiri 10, Campagnalta
E05	SCUOLA	Scuola Infanzia di Campretto	Via Papa Luciani, CAMPRETTO
E06	SCUOLA	Scuola primaria "C. Battisti" di Campretto	Via Papa Luciani 64, CAMPRETTO
E07	SCUOLA	Scuola primaria "A. Diaz" di Borghetto	Via Sandra 27, BORGHETTO
E08	SCUOLA	Asilo Nido di Lovari	Via la marmora
E09	UFFICI	Istituto Comprensivo	via Firenze 1
E10	UFFICI	Sede Municipale	Largo Europa 5
E11	UFFICI	Caserma Carabinieri	Via Firenze 5
E12	UFFICI	Sede ULSS6	Via Firenze
E13	POLIF.	Biblioteca	via Trento 5
E14	POLIF.	Centro civico e Cucina	Campagnalta
E15	SPORT	Stadio comunale "Gianni Casèe"	via Da Vinci 7
E16	SPORT	Palazzetto dello sport	Via Da Vinci 7/9
E17	SPORT	Palestra scuola secondaria	Via Firenze 1
E18	SPORT	Impianto sportivo di Lovari	Via La Marmora
E19	SPORT	Impianti sportivi e Palestrina	Campagnalta
E20	SPORT	Palestra di Campretto	CAMPRETTO
E21	SPORT	Impianti sportivi e Palestrina	CAMPRETTO
E22	CIMIT.	Cimitero Capoluogo	via Da Vinci
E23	CIMIT.	Cimitero Borghetto	via del Cimitero, BORGHETTO



VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PER AMBITI DI INDAGINE

EDIFICIO	AMBITO VALUTATO						
	Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree esterne	Uscite seconda
Scuola secondaria "Agostini"	X	X	X	X	X	X	X
Scuola elem. "Duca D'Aosta"	X	X	X	X	X	X	X
Scuola Infanzia di Campagnalta	X	X	-	-	X	X	-
Scuola primaria di Campagnalta	X	X	X	-	X	X	X
Scuola Infanzia di Campretto	X	X	X	-	X	X	X
Scuola elem. "Battisti" di Campretto	X	X	X	X	X	X	X
Scuola elem. "Diaz" di Borghetto	X	X	X	X	X	X	X
Asilo Nido di Lovari	X	X	X	X	X	X	X
Istituto Comprensivo	X	X	X	X	X	-	X
Sede Municipale	X	X	X	X	X	-	-
Caserma Carabinieri	X	X	X	-	X	-	-
Sede ULSS6	X	X	X	X	X	-	-
Biblioteca	X	X	X	X	X	-	X
Centro civico e Cucina	X	X	X	X	X	-	-
Stadio comunale "Gianni Casèe"	X	X	X	X	X	-	-
Palazzetto dello sport	X	X	X	X	X	-	X
Palestra scuola secondaria	X	X	X	-	X	-	X
Impianto sportivo di Lovari	X	X	X	-	-	-	-
Impianti sportivi e Palestrina	X	X	X	-	-	-	-
Palestra di Campretto	X	X	X	-	X	-	X
Impianti sportivi e Palestrina	X	X	X	-	X	-	X
Cimitero Capoluogo	X	X	X	X	X	-	-
Cimitero Borghetto	X	X	X	-	X	-	-

Legenda

A norma X

Da migliorare X

Non accessibile X

Ambito assente -



PRIORITA' E IMPORTO INTERVENTI

EDIFICIO	PRIORITA'					IMPORTO
	Frequenzaz.	Barr. arch.	Segnalaz.	Progr. LLPP	TOT	
Scuola secondaria "Agostini"	4,0	0,0	0	0	4,0	- €
Scuola elem. "Duca D'Aosta"	4,0	3,0	0	0	7,0	21.480,00 €
Scuola Infanzia di Campagnalta	2,5	2,0	0	0	4,5	5.720,00 €
Scuola elem. di Campagnalta	4,0	2,0	0	0	6,0	16.950,00 €
Scuola Infanzia di Campretto	2,5	0,5	0	0	3,0	4.500,00 €
Scuola elem. "Battisti" di Campretto	4,0	2,0	0	0	6,0	41.600,00 €
Scuola elem. "Diaz" di Borghetto	4,0	2,5	0	0	6,5	4.400,00 €
Asilo Nido di Lovari	2,5	2,5	0	0	5,0	8.700,00 €
Istituto Comprensivo	3,5	2,0	0	1	6,5	35.500,00 €
Sede Municipale	4,0	1,5	0	0	5,5	4.250,00 €
Caserma Carabinieri	2,0	1,0	0	1	4,0	14.460,00 €
Sede ULSS6	4,0	1,0	0	1	6,0	660,00 €
Biblioteca	3,0	1,5	0	0	4,5	1.080,00 €
Centro civico e Cucina	2,0	0,0	0	0	2,0	- €
Stadio comunale "Gianni Casè"	2,5	2,5	0	0	5,0	22.800,00 €
Palazzetto dello sport	3,5	1,0	0	0,5	5,0	9.000,00 €
Palestra scuola secondaria	3,0	2,0	0	0,5	5,5	9.000,00 €
Impianto sportivo di Lovari	1,5	3,0	0	0	4,5	2.400,00 €
Impianti sportivi e Palestrina	2,0	2,0	0	0	4,0	10.200,00 €
Palestra di Campretto	2,5	1,0	0	0	3,5	660,00 €
Impianti sportivi e Palestrina	2,0	2,0	0	0	4,0	10.180,00 €
Cimitero Capoluogo	3,0	2,0	0	0	5,0	56.050,00 €
Cimitero Borghetto	2,0	2,0	0	1	5,0	9.200,00 €

PROGRAMMA LL.PP. EDIFICI 2024/2026

- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
- REALIZZAZIONE ANTINCENDIO BLOCCO "A" "C" DELLA SCUOLA MEDIA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO "B" SCUOLA MEDIA (ISTITUTO COMPRENSIVO)
- AMPLIAMENTO CIMITERO BORGHETTO



CHECK LIST DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI

STALLO PARCHEGGIO RISERVATO

1	realizzare uno stallo riservato in prossimità dell'accesso all'edificio oppure ricollocare lo stallo in posizione idonea.
2	raccordare il parcheggio al percorso d'accesso all'edificio con uno scivolo o una rampa.
3	modificare dimensioni stallo riservato (largh >3,20 m, >6,00 m parcheggi in linea) oppure rifare segnaletica orizzontale
4	inserire il cartello di parcheggio disabili

PERCORSI ESTERNI

5	inserire o riposizionare la segnaletica che indirizzi verso l'ingresso accessibile.
6	raccordare il percorso d'accesso con uno scivolo o una rampa.
7	inserire un codice tattile che segnali la presenza dell'edificio pubblico
8	realizzare una rampa o una piattaforma elevatrice per consentire l'accesso.
9	segnalare la variazione cromatica a pavimento in prossimità dei dislivelli.

PORTA INGRESSO

10	Se l'edificio non è accessibile, realizzare un sistema di chiamata per il servizio di assistenza, in luogo e altezza accessibile, percepibile dagli ipo-nonvedenti.
11	realizzare una zona antistante/retrostante alla porta dimensioni >135x135 cm.
12	allargare la porta d'accesso (>80 cm) o renderla apribile con leggera pressione.
13	applicare l'elemento di segnalazione sulla porta a vetri .
14	modificare la pavimentazione per renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucciolo, priva di elementi sporgenti).

SERVIZI IGIENICI

15	realizzare ex-novo un servizio igienico (100cm per l'accostamento laterale al wc e 80cm davanti lavabo, luce netta porta 75 cm)
16	installare sanitari a norma (LAVABO sospeso h >80 cm da pav.; WC a 40 cm da parete laterale e seduta h 45-50 cm da pav)
17	allestire attrezzature a norma (MANIGLIONE E CORRIMANO a 75-80 cm dalla parete, CAMPANELLO ALLARME)
18	segnalare la presenza del bagno accessibile

COLLEGAMENTI VERTICALI

19	realizzare un sistema di sollevamento (ascensore, piattaforma elevatrice) NB: servoscala soluzione provvisoria
20	modificare la cabina ascensore (<120 cm prof. x 80 cm largh.) o modificare la porta dell'ascensore (<75 cm. sul lato corto) o realizzare un'area antistante alla porta dell'ascensore (<140x140 cm).
21	inserire una segnalazione tattile a pavimento nell'area antistante l'ascensore.
22	ricollocare gli accessori elettrici e segnaletici dell'ascensore (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, ecc.).
23	nella scala inserire il segnale cromatico a pavimento in materiale percepibile a 30 cm dal primo e ultimo gradino.
24	dotare il corpo scala di un corrimano (h90cm da terra e prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino) o di un secondo corrimano h75 cm per bambini o di un parapetto (h100 cm da terra inattraversabile da sfera dia. 10cm).
25	aumentare l' illuminazione del corpo scala.

FRUIBILITA' E ORIENTAMENTO

26	modificare e/o riposizionare la segnaletica per renderla facilmente leggibile.
27	modificare l'altezza dello sportello informativo , per renderlo accessibile alle persone su carrozzella
28	collocare delle sedute nei locali di permanenza-attesa.
29	modificare la luce netta delle porte interne >75 cm.
30	allargare i corridoi con larghezza >1 m.

ESTERNI DI PERTINENZA (GIARDINO, CORTILE, TERRAZZA)

31	raccordare l'area esterna di pertinenza (giardino, cortile, terrazza) con l'accesso dell'edificio
32	modificare la pavimentazione per renderla sicura e percorribile (piana, antisdrucciolo, priva di elementi sporgenti...).
33	riposizionare gli elementi naturali e/o d'arredo che intralciano il percorso
34	Eliminare il gradino nella uscita di sicurezza



SCHEDE RILIEVO



NOME	SCUOLA MEDIA "AGOSTINI", PALESTRA, ISTITUTO COMPRENSIVO	E01 E09 E17
INDIRIZZO	Via Firenze 1 – San Martino di Lupari	POLIF.

LIVELLI	P. terra, p. primo, p. secondo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL.VERT.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	<p>Complesso composto da 4 edifici</p> <p>1) nuova scuola secondaria Agostini, 2) palestra scuola scolastica 3) uffici istituto comprensivo (p. terra) e altri uffici polifunzionali (p. primo) 4) Ex scuola da demolire (non in uso)</p>
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE		DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO		stallo presente in piazza di fronte all'ingresso del complesso.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO		l'accesso dell'istituto comprensivo con gradini superabili tramite rampa.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Istituto comprensivo	Servizio igienico con wc "alla turca".	Ristrutturazione servizio igienico.
	palestra	Servizio igienico non accessibile.	Ristrutturazione servizio igienico.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala	istituto comprensivo: assenza corrimano.	Installare corrimano lato muro.
	impianti	Istituto comprensivo privo di elevatore.	-istituto comprensivo: realizzare ascensore interno (sul vano scale).
FRUIBILITA' INTERNA		-	-
AREE SCOPERTE		Vialetti pavimentati nel cortile.	Verificare progetto intervento aree esterne.
USCITE SICUREZZA		-	Nessuno.
NOTE		-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma


6,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1

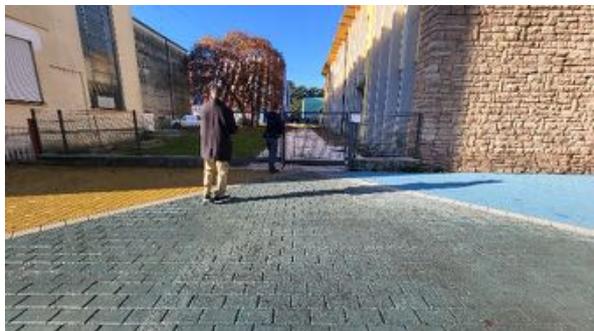

Ingresso dalla piazza

2



Percorso cortile

3



rastrelliere bici (prevista rimozione)

4




Cortile interno

5



Nuova scuola e palestra

6

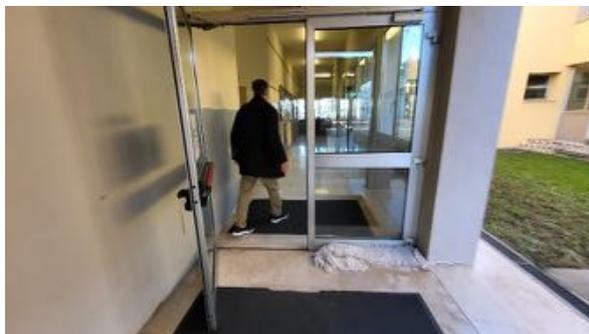

istituto comprensivo: accesso

7



Istituto comprensivo: Servizio igienico

8



Istituto comprensivo: rampa accesso da via Firenze



9



Ist. Comprensivo: rampa piano terra

10




Ist. Comprensivo: vano scale

11



Ist. Comprensivo: sala riunioni

12

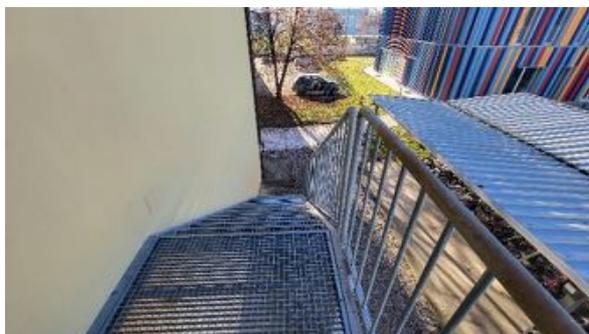

istituto comprensivo: scale d'emergenza

13



Istituto comprensivo: uscita secondaria

14



accesso a palestra (previsto intervento riqualificazione)

15




doccia palestra

16



Servizio igienico palestra

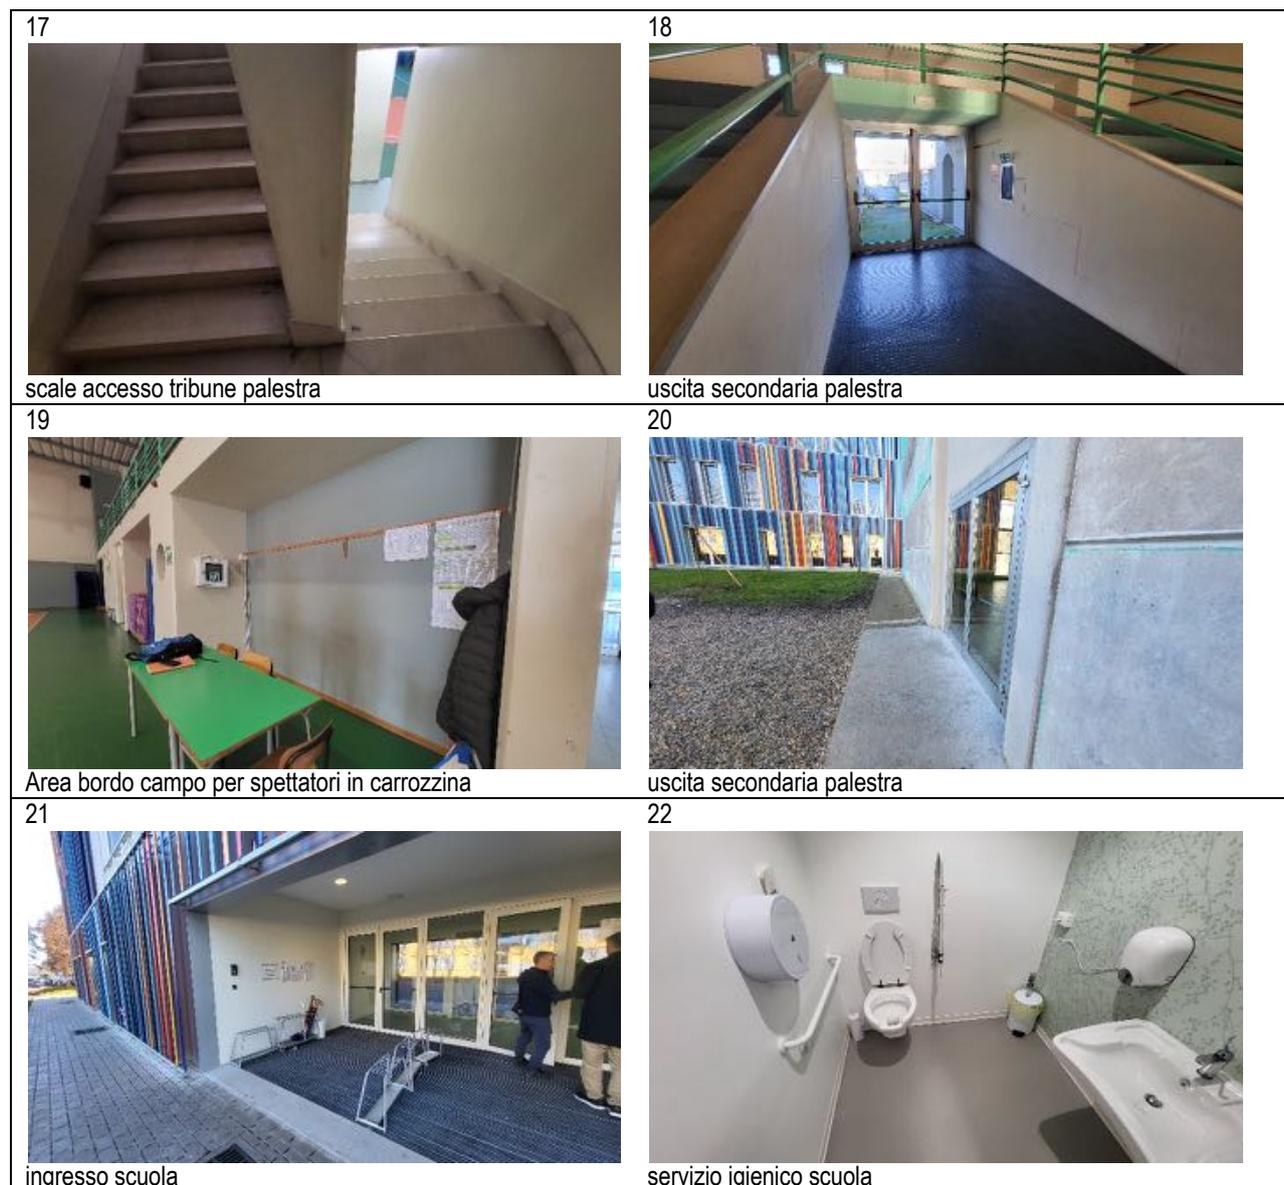

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	Istit. Comprensivo: servizio igienico	BAG.3	RICONFIGURAZIONE AREA SERVIZI IGIENICI per realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	9.000,00
2	servizio igienico palestra	BAG.3	RICONFIGURAZIONE AREA SERVIZI IGIENICI per realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	9.000,00
3	Istit. Comprensivo: vano scala	IMP.3	Installazione di PIATTAFORMA ELEVATRICE da interni per il superamento dislivello di UN PIANO, su vano esistente (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire con specifico progetto)	1,0	28.000,00 €
4	Istit. Comprensivo: corridoio	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI compreso montante di sostegno	5,0m	500,00

COSTO TOTALE €

46.500,00



NOME	SCUOLA PRIMARIA "DUCA D'AOSTA"	E02
INDIRIZZO	vicolo Vittorio Veneto 3 – San Martino di Lupari	SCUOLA

LIVELLI	p. terra, p. primo, p. secondo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL.VERT.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Scuola primaria composta da due edifici collegati tra di loro: la parte storica e l'ampliamento. Ci sono tre accessi, di cui solamente due usati attualmente.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato presente.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Accesso esterno dal parcheggio di via Giotto: il cortile è privo di pavimentazione (vialetto in ghiaia).	Pavimentare percorso esterno lungh. ca 60 m.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico privo di maniglione passamano	Installare maniglione.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Scale accesso aula magna: assente corrimano lato muro.	Installare secondo corrimano
	impianti Presente ascensore.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	-Arredo ultimo piano ostacola il percorso. -Elevato riverbero acustico causa assenza controsoffitto, specialmente in sala mensa	-Ricollocare arredo. -Installare pannelli fonoassorbenti.
AREE SCOPERTE	Cortile privo di percorsi pavimentati.	Vedi intervento "accesso esterno"
USCITE SICUREZZA	Uscite sicurezza piano terra con gradino h12 cm	Installare rampa.
NOTE		

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma

7,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
04 dicembre 2023

1



Ingresso esterno da vicolo Vittorio Veneto

2




ingresso parte storica

3



scale parte storica

4

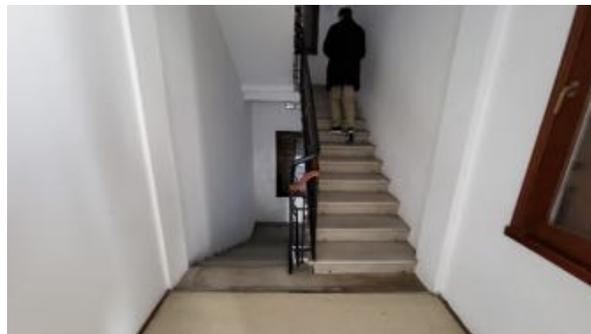

scale accesso aula magna

5



aula

6



aula magna

7



aula computer

8



scale e montacarichi parte nuova



9



servizio igienico parte nuova

10



palestra

11



stallo riservato e fermata bus

12



Scale di emergenza parte nuova

13



scale parte nuova

14



Cortile

15



cancello d'ingresso studenti

16



uscita di sicurezza ed accesso al giardino



ingresso mensa

mensa

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso esterno	PAV.1	Realizzazione percorso pavimentato in betonelle o cls	120,0 mq	12.000,00
2	Servizio igienico	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO orizzontale da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	1,0	180,00
3	Scale	SCA.1	Posa di DOPPIO CORRIMANO in acciaio, ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore h 90/100 cm e corrimano inferiore h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie e ripristini.	16,0 m	2.400,00
4	Fruibilità interna mensa	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente , posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	60,0 mq	5.400,00
5	Uscite di sicurezza	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	1,8 ml	1.500,00

COSTO TOTALE €

21.480,00



NOME	SCUOLA dell'INFANZIA di CAMPAGNALTA	E03
INDIRIZZO	Viale dei Martiri- Campagnalta	SCUOLA

LIVELLI	p. terra, p. primo.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL.VERT.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	-
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato presente	Nessuno
ACCESSO ESTERNO	Presente gradino h 10 cm accesso area esterna.	Realizzare scivolo lungh. 120 cm.
SERVIZIO IGIENICO	Assente serv. igienico accessibile a sedia a ruote.	Nessuno in considerazione dell'uso esclusivo da parte di personale con idoneità sanitaria al servizio.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Scala priva del secondo corrimano (accesso dormitorio).	Installare corrimano lato muro.
	impianti Assenza impianti.	Nessuno (v. nota precedente).
FRUIBILITA' INTERNA	Segnalate elevato riverbero acustico nella mensa.	Installazione pannelli fonoassorbenti.
AREE SCOPERTE	Accesso al giardino dalle aule: gradino h 4 cm	Installare scivolo di raccordo.
USCITE SICUREZZA	-	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
		-	-			-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma

5,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
04 dicembre 2023

1



Ingresso da viale dei Martiri

2



Percorso ingresso

3



Uscita secondaria

4



giardino

5



Uscita secondaria aula

6



Scale d'emergenza dormitorio

7



Uscita in giardino dall'aula

8



uscita in giardino dall'aula



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso esterno	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	1,2	1.100,00
2	Scala accesso dormitorio	SCA.1	Posa di DOPPIO CORRIMANO in acciaio, ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore h 90/100 cm e corrimano inferiore h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie e ripristini.	8,0 m	1.200,00
3	Mensa	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocomento o altro materiale fonoassorbente , posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	30,0 mq	2.700,00
4	aree scoperte	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antiscivolo e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	2,0	720,00

COSTO TOTALE €

5.720,00



NOME	SCUOLA PRIMARIA di CAMPAGNALTA	E04
INDIRIZZO	Via dei Martiri – Campagnalta	SCUOLA

LIVELLI	p. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL.VERT.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Accesso allievi e genitori da via Monte Civetta
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	presente stallo (già segnalate nella scheda intervento 17 "parco via Monte Civetta")	Vedi scheda INT17.
ACCESSO ESTERNO	ingresso principale poco visibile e assenza tettoia nella porta d'ingresso.	Realizzare tettoia per la porta ingresso.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico accessibile.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala	Assente
	impianti	Assenti.
FRUIBILITA' INTERNA	Elevato riverbero acustico nelle aule. Assenza corrimano nella rampa del corridoio.	-Installare pannelli fonoassorbenti nelle aule -Installare corrimano sulla rampa.
AREE SCOPERTE	Segnalazione insegnanti: le sedute fisse del cortile presentano spigoli pericolosi.	Ricoprire sedute con gomma antitrauma.
USCITE SICUREZZA	Uscita secondaria nel cortile di via Martiri con tre gradini.	Verificare nel piano di evacuazione la necessità di rendere accessibile l'uscita con realizzazione rampa.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	-	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma


6,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1

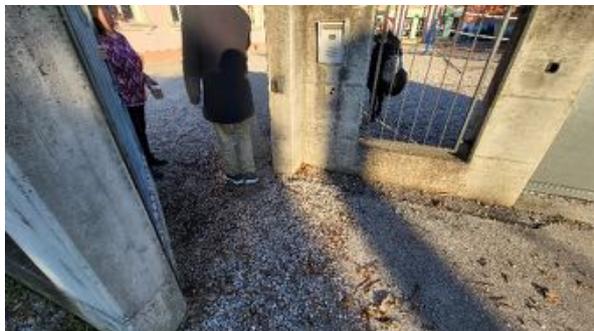

ingresso

2



Ingresso cortile da via dei Martiri

3



Porta accesso a cortile

4



aula

5



mensa

6



uscita secondaria mensa

7



cortile

8



servizio igienico



9



palestra

10



uscita da palestra

11



parcheggio via Monte Civetta

12



Ingresso alunni da via Monte Civetta

13



ingresso a scuola

14



accesso cortile da rampa

15



uscita secondaria

16



sedute cortile



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso da via Monte Civetta	-	Realizzare tettoia nella porta d'ingresso	1,0	1.200,00
2	Aule	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente , posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	mq20x5= 100 mq	9.000,00
3	Corridoio	SCA.1	Posa di DOPPIO CORRIMANO in acciaio, ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore h 90/100 cm e corrimano inferiore h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie e ripristini.	5,0 m	750,00
4	Cortile in ghiaia	-	Ricoprire spigoli nelle sedute delle finestre con della gomma anti trauma	M 8,0	400,00
5	Uscita secondaria nel cortile in ghiaia	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	7,0 ml	5.600,00
COSTO TOTALE €					16.950,00



NOME	SCUOLA INFANZIA di CAMPRETTO	E05
INDIRIZZO	Via Papa Luciani	SCUOLA

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	-
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato presente	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Percorso esterno con rampa.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico attrezzato per utenti su sedia a ruote (da ricollocare arredo in caso di necessità).	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala impianti	Presenza scala per accesso dormitorio.	Nessuno
	Assente.	Nessuno
FRUIBILITA' INTERNA	Segnalato elevato riverbero acustico	Installazione pannelli fonoassorbenti (almeno nell'aula comune).
AREE SCOPERTE	area scoperte con parziale pavimentazione.	Nessuno
USCITE SICUREZZA	-	Nessuno
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	-	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		3,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



Ingresso da via Papa Luciani

2



Rampa di accesso

3



salone

4



uscite di sicurezza

7



accesso giardino

8



Area gioco esterna

9



giardino

10



Servizio igienico



13



Mensa

14



Uscita dalla mensa

15



16



Scale accesso al dormitorio

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	Ambienti interni	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legno-cemento o altro materiale fonoassorbente , posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	50,0	4.500,00

COSTO TOTALE €

4.500,00



NOME	SCUOLA PRIMARIA "C. BATTISTI" di CAMPRETTO	E06
INDIRIZZO	Via Papa Luciani, 64 – Campretto	SCUOLA

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Edificio su due piani con cortile e giardino. E' adiacente alla palestra (vedi scheda E20)
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato presente.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Accesso esterno a raso con pav. complanare. Rampa interna priva di corrimano.	Installare corrimano sulla rampa ingresso.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico attrezzato al piano primo	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala impianti	Scala senza secondo corrimano.	Installare secondo corrimano lato muro.
	Assenza ascensore	Installare ascensore esterno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Cortile con pavimentazione.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	L'uscita secondaria ha gradini.	Installare rampa, o verificare nel piano evacuazione la possibilità di uso esclusivo dell'uscita con rampa per disabili motori.
NOTE		

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	X

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		6,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023



1



Cancello d'ingresso

2




Cortile

3



ingresso principale

4

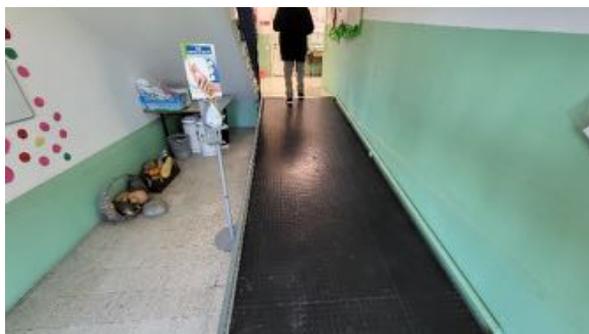

rampa accesso al piano terra

5




uscita secondaria

6



aula

7

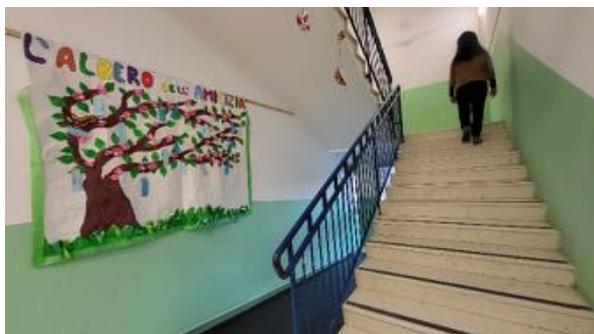

scale

8



servizio igienico



9 ingresso servizio igienico

10 Servizio igienico

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	Rampa ingresso	SCA.1	Posa di DOPPIO CORRIMANO in acciaio, ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore h 90/100 cm e corrimano inferiore h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie e ripristini.	4,0 m	600,00
2	Scale	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elementi di completamento del parapetto (es. battipiede)	10,0	1.000,00
3	Impianti elevatori	IMP.2	Installazione di ELEVATORE ESTERNO , in posizione idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce 80 cm, botoniere ad alta visibilità a rilievo e braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso (compreso costo forfettario per opere murarie ed impiantistiche da ridefinire con specifico progetto)	1,0	40.000,00
COSTO TOTALE €					41.600,00



INDIRIZZO	SCUOLA PRIMARIA "A. DIAZ" di BORGHETTO	E07
	Via Sandra,27 – Borghetto	SCUOLA

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP. SOLLEV	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	scuole primarie di Borghetto che ospita anche la scuola dell'infanzia
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Assenza di stallo riservato ai titolari CUDE.	Realizzare stallo riservato.
ACCESSO ESTERNO	campanello ingresso ad altezza >140 cm	Abbassare campanello ingresso
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico accessibile a utente su sedia a ruote.	Ricollocare lavandino.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala impianti	-	Nessuno
	Presente servoscala	Nessuno
FRUIBILITA' INTERNA	Elevato riverbero acustico nella mensa	Installare pannelli fonoassorbenti.
AREE SCOPERTE	Marciapiede pavimentato.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	Uscite di sicurezza nato nord con quattro gradini (h 70 cm dislivello)	valutare piano evacuazione.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		6,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



Ingresso principale

2




Cancello ingresso

3



cortile

4

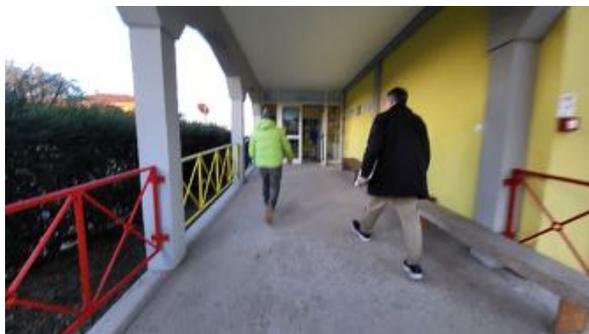

porta ingresso

5



cortile

6




aula

7




servizio igienico

8

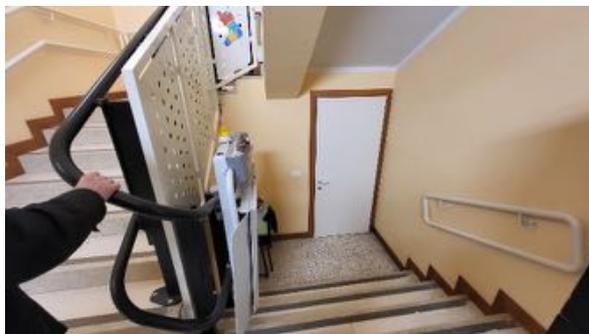

scale con servoscala

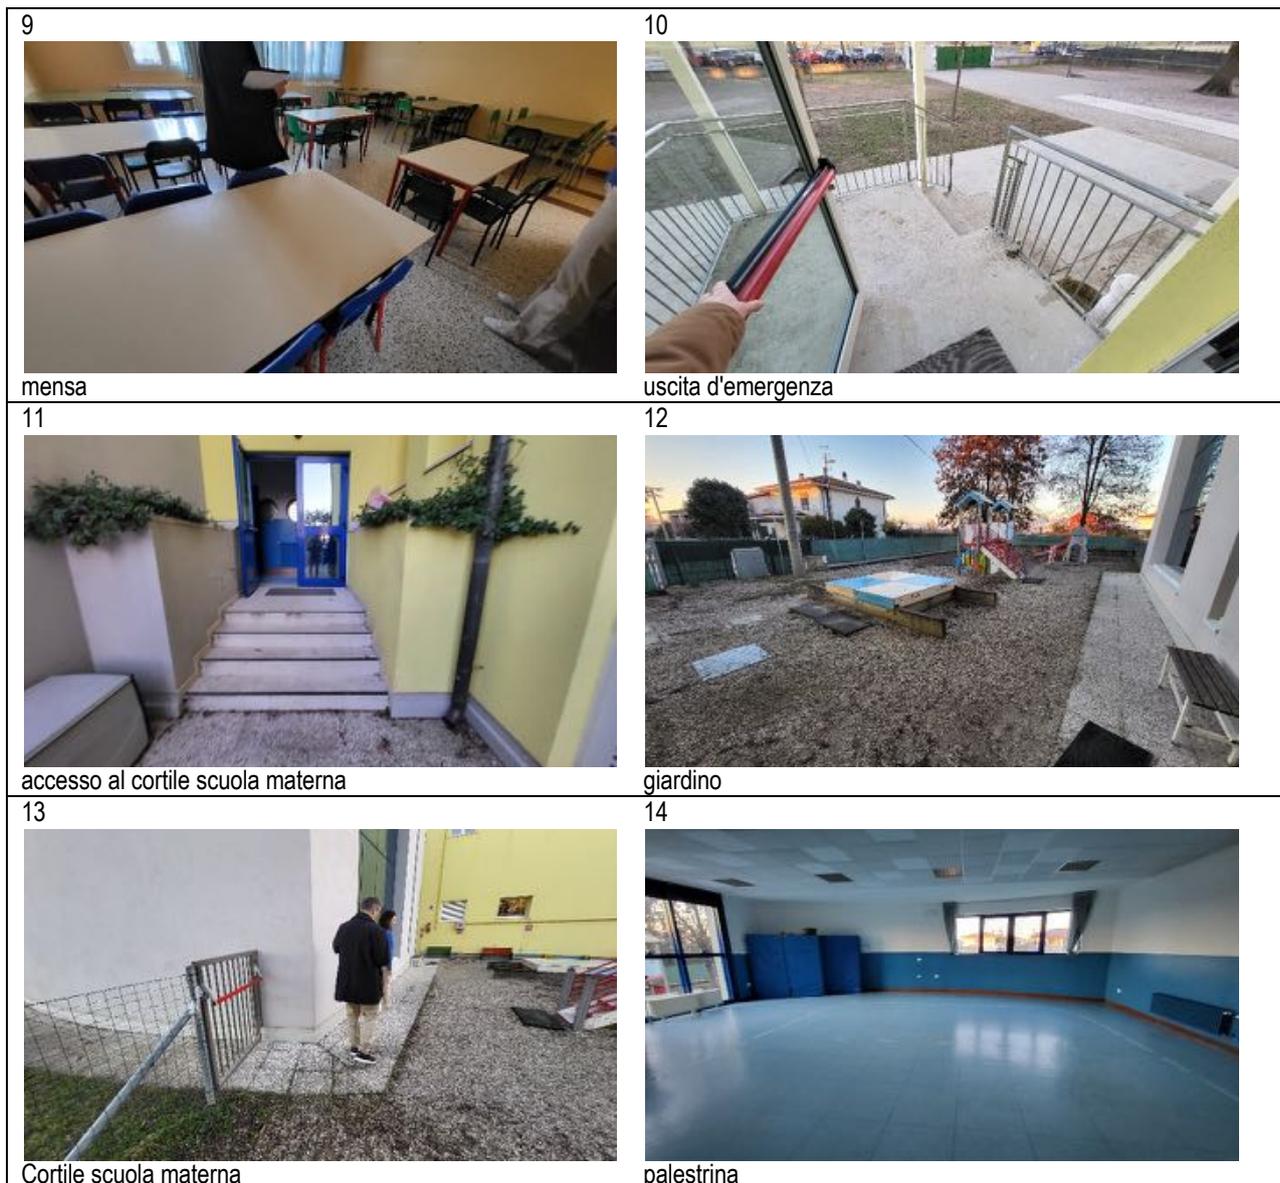

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	parcheggio	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	1,0	200,00
2	accesso esterno	-	Riposizionamento del campanello d'ingresso a un'altezza <140 cm	1,0	300,00
3	servizio igienico	-	Riposizionamento del lavello del bagno per consentire la rotazione di una carrozzella	1,0	300,00
4	fruibilità interna	ORI.4	Fornitura e installazione di pannelli rigidi, in legnocemento o altro materiale fonoassorbente , posati a parete o a soffitto, compresa struttura portapannelli, per attenuare il riverbero acustico e favorire il comfort acustico del locale.	40,0 mq	3.600,00

COSTO TOTALE €

4.400,00



NOME	ASILO NIDO di LOVARI	E08
INDIRIZZO	Via Cadorna – Lovari	SCUOLA

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Parcheggio riservato assente	Realizzazione stallo adiacente all'ingresso
ACCESSO ESTERNO	-assenza marciapiede esterno di accesso. -assenza corrimano nella rampa esterna. -assenza corrimano e monocromaticità scalini esterni. -campanello non in evidenza con h 138 cm.	-pavimentazione vialetto 25 m (40mq). -installare corrimano su rampa. -realizzare contrasto cromatico nei gradini ed inserire corrimano su scale. -ricollocare campanello.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico presente ed attrezzato.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI scala impianti	Presenti e a norma.	Nessuno.
	Presenza servoscale.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Cortile con marciapiede pavimentato.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	Presenza gradino h 15 cm	Verificare piano evacuazione.
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma

5,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



Ingresso da via Lovari

2



Rampa e scala ingresso

3



Cortile

4




Marciapiede perimetrale

7



servizio igienico

8

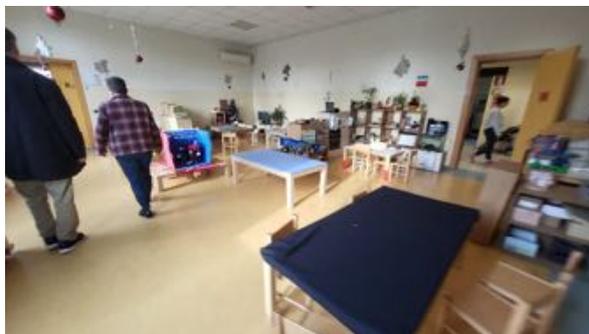

Aula

9



Aula

10



Atrio



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	1,0	200,00
2	Cancello	-	Riposizionamento campanello esterno h <140 cm	1,0	300,00
3	Accesso esterno	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	24,0 ml	3.600,00
4	accesso esterno	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	30,0 ml	600,00
2	aree scoperte	PAV.1	Realizzazione marciapiede in betonelle per collegamento dal cancello alla rampa lung. 25 m x1,6	40,0 mq	4.000,00

COSTO TOTALE €

8.700,00



NOME	Sede Municipale	E10
INDIRIZZO	Largo Europa, 5 – San Martino di Lupari	UFFICI

LIVELLI	p. terra, p. primo, p. secondo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP. SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Edificio amministrativo con uffici, sportelli e la sala consigliere.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presenza stalli riservati titolari CUDE.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	-Rampa di accesso dal parcheggio senza corrimano. -Gradini di accesso al porticato con assenza contrasto cromatico.	-Installare corrimano sulla rampa. -Segnalare gradini.
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico attrezzato per accesso di sedia a ruote.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Assenza contrasto cromatico nei gradini e segnalazione inizio scala	Realizzare marca-gradini e installare segnale podotattile a inizio discesa.
	impianti Ascensore	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	In considerazione dell'importanza e frequentazione, si propone l'installazione di un sistema di traduzione vocale presso lo sportello anagrafe, per favorire la inclusività delle persone udiolese e straniere.	Installazione sistema automatico per comunicazione agevolata, costituito da microfono di ricezione, collegamento software per traduzione istantanea vocale multilingue e trascrizione automatica su display bifacciale.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	La pavimentazione in marmo del porticato con la pioggia diventa scivolosa.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					–	–

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma

5,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



edificio

2



parcheggio riservato

3



parcheggio riservato

4



ingresso

5



scale

6




sala consiliare

7



accesso pubblico alla sala consiliare

8

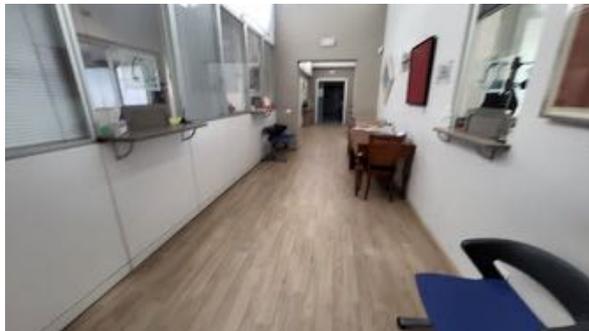

sportelli piano piano



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	accesso esterno	SCA.3	Posa di CORRIMANO in acciaio PER ESTERNI, composto da montante in acciaio e corrimano inferiore ad h 100 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.	5,0 m	450,00
	Accesso esterno	ORI.3	Inserimento nella pavimentazione ESTERNA di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse eventuali demolizioni e ripristini.	12,0 m	1.680,00
	Scala	SCA.2	Realizzazione di MARCA GRADINO con verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 3 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata (NOTA: lavorazione da ripetersi al deteriorarsi del marcagradino).	40,0 m	800,00
	Scala	ORI.3	Inserimento nella pavimentazione ESTERNA di fascia in modulo tattilo-plantare codice "pericolo valicabile" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posato a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse eventuali demolizioni e ripristini.	3,0	420,00
	Sportello anagrafe	ORI.7	Installazione sistema automatico per comunicazione agevolata , costituito microfono di ricezione collegato a software per traduzione istantanea vocale multilingue e trascrizione automatica su display bifacciale.	1,0	900,00

COSTO TOTALE €

4.250,00



NOME	CASERMA dei CARABINIERI	E11
INDIRIZZO	Via Firenze,5 – San Martino di Lupari	UFFICI

LIVELLI	p. terra (p. primo non accessibile al pubblico)	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presenza di stallo riservato titolari CUDE.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	-Campanello h 145 cm -Ggradino porta d'ingresso h 3,5 cm	-Abbassare il campanello. -Smussare gradino.
SERVIZIO IGIENICO	servizio igienico assente (previsto intervento di realizzazione)	Verificare progetto.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala P. primo non accessibile al pubblico.	Nessuno.
	impianti Assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Vedi progetto	Nessuno.
AREE SCOPERTE	non sono presenti aree scoperte utilizzate dal pubblico	Nessuno
USCITE SICUREZZA	uscite di sicurezza corrispondente all'ingresso	nessuno
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			—		—	—

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	1,0

somma

4,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



Parcheggio riservato

2



cancello ingresso

3




porta ingresso

4



Atrio

5

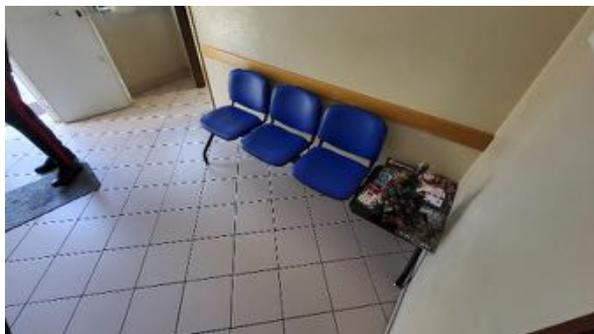

Sala d'attesa

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	cancello	-	Riposizionare campanello-citofono ad h<140 cm	1,0	300,00
2	Porta ingresso	RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm	1,0	160,00
3	Servizio igienico	BAG.5	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO accessibile anche a persona su sedia a ruote (forfait)	1,0	14.000,00

COSTO TOTALE €

14.460,00



NOME	SEDE USL	E12
INDIRIZZO	Via Trento – San Martino di Lupari	UFFICI

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Edificio a fianco del complesso scolastico, prevista la ricollocazione in nuova sede.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato titolari CUDE presente fronte edificio.	Nessuno
ACCESSO ESTERNO	Campanello ingresso h146 cm.	Ricollocare campanello h <140 cm.
SERVIZIO IGIENICO	Servizi igienici accessibili senza maniglione passamano.	Installare maniglione bagno piano terra.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala – impianti Impianto con piattaforma elevatrice (funzionamento con pressione costante pulsante).	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Due gradini (tot h37cm) per accesso ambulatorio piano terra.	Sol. organizzativa: spostare ambulatorio in locale accessibile.
AREE SCOPERTE	Assenti.	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	–	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	1,0

somma 6,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
21 dicembre 2023

1



Ingresso esterno

2



Rampa di accesso

3




accesso ambulatorio p. terra

4



Piattaforma elevatrice

5

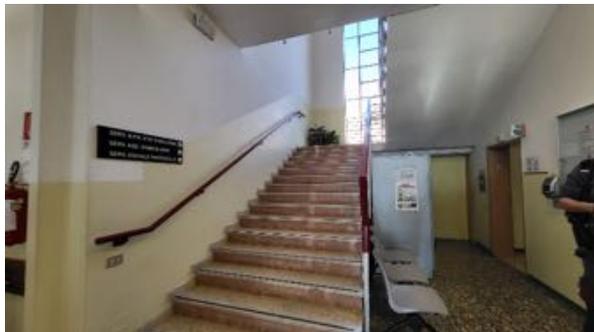


Vano scale

6



Sportelli

7

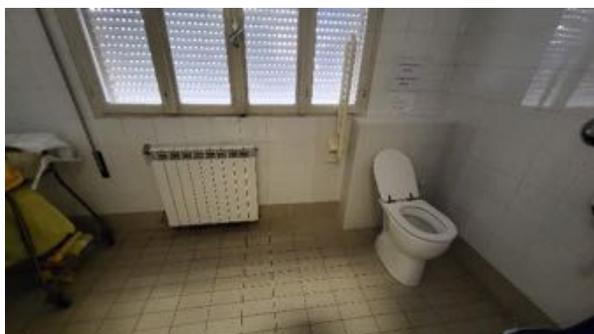

Servizio igienico

8



Sala attesa piano primo



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	Accesso esterno	-	Ricollocazione campanello ingresso h <140 cm	1,0	300,00
2	Servizio igienico	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE FISSO o RECLINABILE da ancorare alla parete. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	2,0	360,00
COSTO TOTALE €					660,00



NOME	BIBLIOTECA	E13
INDIRIZZO	Via Trento,5 – San Martino di Lupari	POLIF.

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Biblioteca collegata al parco pubblico.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato titolari CUDE assente.	Realizzazione stallo riservato.
ACCESSO ESTERNO	accesso a raso privo di sconnessioni.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Il lavandino non consente la rotazione della carrozzella; assente maniglione reclinabile.	Ricollocamento lavandino e installazione maniglione reclinabile.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala -	Nessuno.
	impianti ascensore privo di segnale acustico di presenza al piano.	Installare segnale acustico.
FRUIBILITA' INTERNA	-	Nessuno.
AREE SCOPERTE	Assenza collegamento con parco giochi.	Vedi scheda INT14, intervento parco giochi via Europa-via Trento.
USCITE SICUREZZA	Uscite secondarie del p.terra a raso.	Nessuno.
NOTE	Durante il rilievo il primo piano è chiuso per lavori di ristrutturazione.	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	-	X

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		4,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	1,0	200,00
2	servizio igienico	BAG.2	POSA DI MANIGLIONE fisso o reclinabile da ancorare alla parete. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, h 80 cm.	1,0	180,00
3	servizio igienico	-	Ricollocamento lavandino	1,0	300,00
4	Ascensore	4	Installazione segnale acustico di presenza al piano	1,0	400,00
COSTO TOTALE €					1.080,00



NOME	CENTRO CIVICO CAMPAGNALTA	E14
INDIRIZZO	Campagnalta	UFFICI

LIVELLI	p. terra, p. primo, p. interrato	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	–	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	L'edificio ospita la cucina per i pasti delle mense scolastiche. E' presente un'ampia area esterna utilizzato per gli eventi promossi dall'associazione.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato titolari CUDE presente (segnaletica sbiadita).	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	A raso e senza sconessioni.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presenti e attrezzati.	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Nel centro civico le scale servono unicamente il magazzino.	Nessuno.
	impianti Montacarichi in cucina	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	–	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	0,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	0,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		0,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
21 dicembre 2023



1



Parcheggio

2



Ingresso centro civico

3



Sala comune

4



aree esterne in allestimento

5




Centro civico: servizio igienico

6




Centro civico: cucina

9

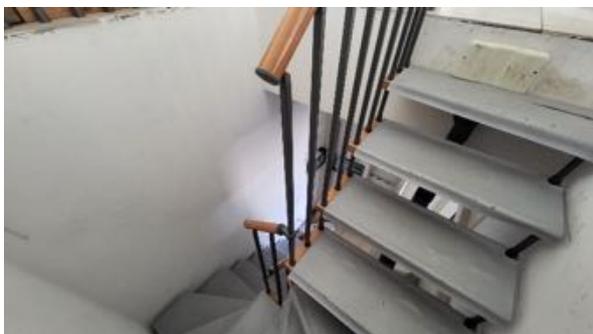

Centro civico: scale magazzino

10

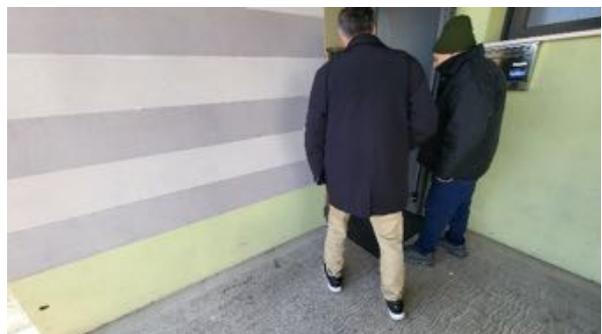

Cucina: accesso esterno



11



Cucina: servizio igienico

12



Cucina: scale di accesso a spogliatoio

13



Cucina: ascensore

14

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1		1	-	1,0	0,00
COSTO TOTALE €					0,00



NOME	Stadio Comunale Gianni Casée - Luparense	E15
INDIRIZZO	Via Leonardo da Vinci, 7	SPORT

LIVELLI	p. terra e tribune	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV..	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato titolari CUDE presente.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO		Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	presenze di tre gradini per accesso ad uffici e servizio igienico pubblico	realizzare rampa di accesso ai servizi igienici
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala presenza di scale	Nessuno.
	impianti assenza impianto accesso alle tribune	Realizzare impianto di elevazione
FRUIBILITA' INTERNA	Percorsi del piano terra privi di ostacoli.	Nessuno.
AREE SCOPERTE	-	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	-	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
				-	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma

4,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



Ingresso

2



Viasta ingresso

3



Accesso spogliatoi

4



tribune

5



accesso tribune

6



Accesso al servizio igienico

7



servizio igienico

8



accesso al bar



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	servizio igienico	RAC.4	Realizzazione RAMPA removibile in metallo per esterni, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. Costo unitario al metro lineare.	4,0 ml	3.600,00
2	servizio igienico	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	0,8	7.200,00
3	tribune	IMP.6	Installazione impianto di sollevamento costituito da servoscala per accesso a tribune	1,0	12.000,00
COSTO TOTALE €					22.800,00



NOME	PALAZZETTI SPORT (palazzetto grande e	E16
INDIRIZZO	Via Leonardo da Vinci 9	SPORT

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	SI	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Impianto composto da due edifici, il palazzetto, con capienza 400 spettatori ca., e il "palasport" più recente, usato prevalentemente per allenamenti, privo di spogliatoi.
------------------	---

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stalli riservati presenti.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	Assente il collegamento tra i due palazzetti	Realizzare copertura di collegamento tra i due ingressi
SERVIZIO IGIENICO	servizi igienici attrezzati	segnalare con targhette i servizi igienici
COLLEGAMENTI VERTICALI scala impianti	scale presenti senza barriera architettonica e rilevate	Nessuno
	presenza di impianto funzionante	Nessuno
FRUIBILITA' INTERNA	rampa interna per accesso spogliatoi senza corrimano	Installare corrimano sulla rampa.
AREE SCOPERTE	nessuna area scoperta presente	Nessuno
USCITE SICUREZZA	-	Nessuno
NOTE	https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzetto_dello_Sport_(San_Martino_di_Lupari)	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,5

somma

5,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



Struttura nuova

2



struttura nuova: accesso

3



struttura nuova: campo da gioco

4



struttura nuova: tribune

5



struttura nuova: servizio igienico per disabili

6



struttura nuova: uscita di sicurezza

7



Area parcheggi

8



Palazzetto: accesso spogliatoi ad



13



servizio igienico

14



doccie

15



corridoio accesso da spogliatoi

16



Palestina

17



spogliatoi

18



campo gioco

19




tribune ed accesso

20



accesso tribune da ingresso principale

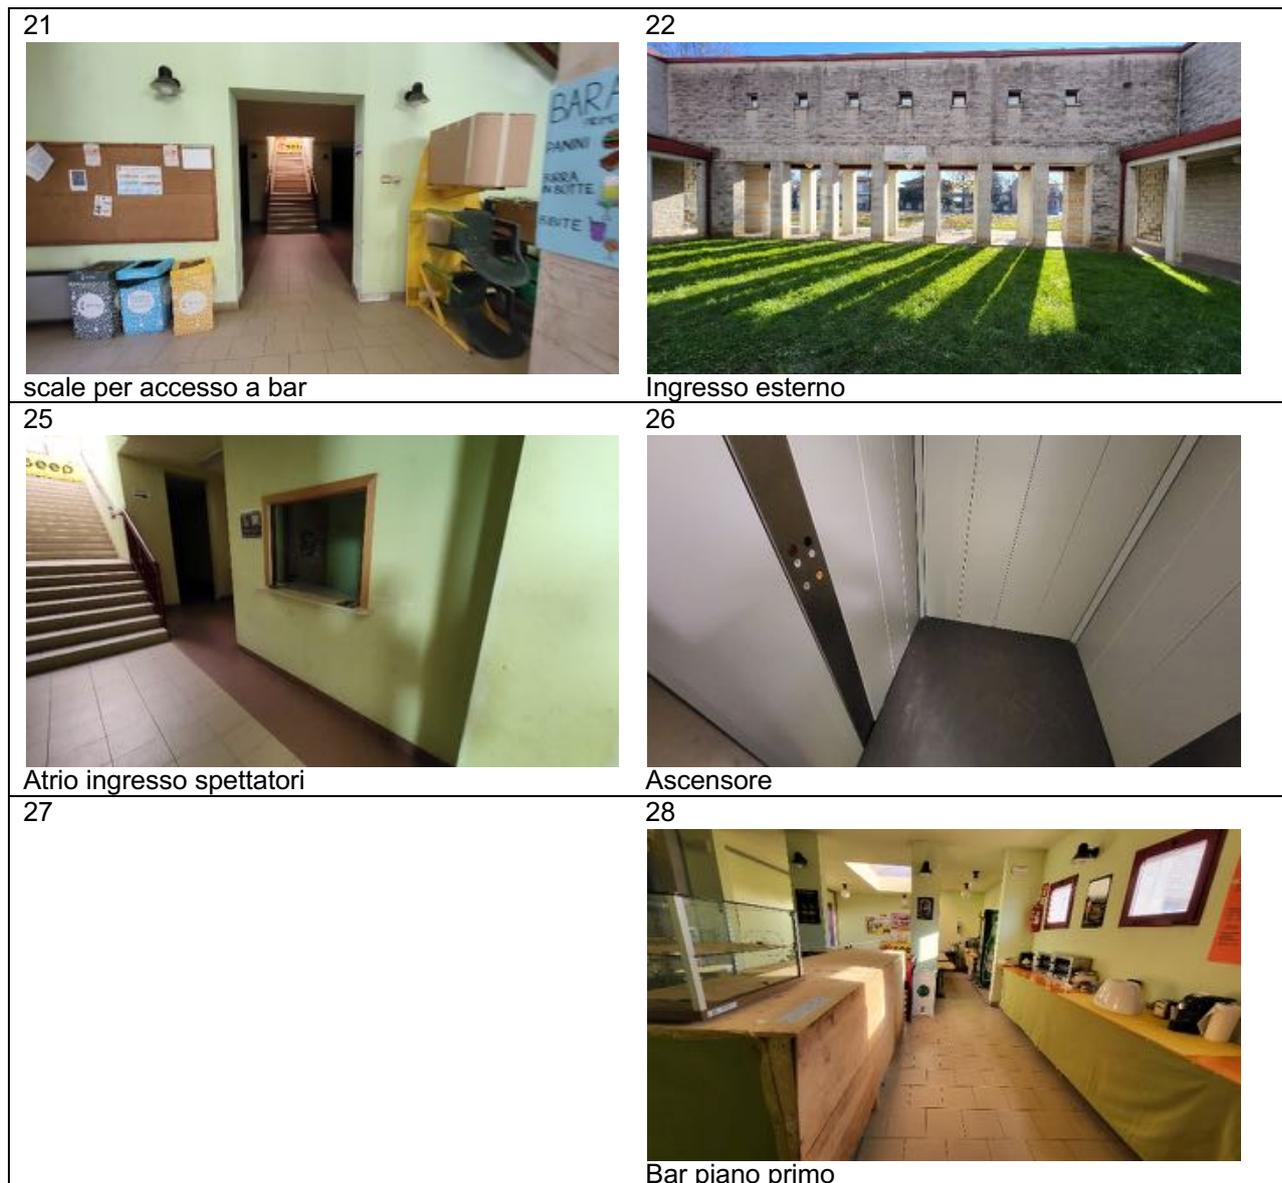

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	accesso esterno	-	Realizzare copertura di collegamento tra i due edifici	16,0 m	8.000,00
2	servizio igienico	ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna	4,0	200,00
3	fruibilità interna	SCA.4	Posa di CORRIMANO tipo semplice tubolare PER INTERNI o altro elementi di completamento del parapetto (es. battipiede)	8 ml	800,00

COSTO TOTALE €

9.000,00



NOME	IMPIANTO SPORTIVO di LOVARI	E18
INDIRIZZO	Via La Marmora – Lovari	SPORT

LIVELLI	p. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	–	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Impianto sportivo per allenamento della Luparense calcio. Tribune costituite da struttura metallica adiacente al parcheggio. Gli spogliatoi, in considerazione dell'uso esclusivo della società calcistica, non necessita di interventi di accessibilità
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo parcheggio riservato assente.	Realizzare parcheggio riservato.
ACCESSO ESTERNO	Tribune non accessibili.	Pavimentare vialetto accesso dal parcheggio e area sosta per carrozzine adiacente al campo da gioco.
SERVIZIO IGIENICO	Servizi igienici pubblici assenti	Nessuno.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala non sono presenti scale	Nessuno.
	impianti non sono presenti impianti	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	i percorsi interni non presentano barriere architettoniche particolari	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	–	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		4,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1



Parcheggio

2



ingresso pogliatoi

3



ingresso campo gioco

4



Servizio igienico

5



docce

6



accesso spogliatoi

7



Accesso a tribune

8



accesso ai container



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	parcheggio	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	1,0	200,00
2	Accesso esterno	PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle o cls	22,0 mq	2.200,00
COSTO TOTALE €					2.400,00



NOME	IMPIANTI SPORTIVI e PALESTRINA CAMPAGNALTA	E19
INDIRIZZO	Via Stochi e vicolo Ungaretti	SPORT

LIVELLI	p. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	–	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Non è stato possibile accedere all'impianto sportivo
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo parcheggio riservato presente.	Nessuno.
ACCESSO ESTERNO	sala danza con ingresso ha vinto un gradino di h 6 cm -inglese spogliatoio arbitro con gradino esterno di h 8 cm -spogliatoio squadre con una scalinata esterna di h 4 cm	-realizzare scivolo lung. 80 cm -realizzare scivolo lung. 100 cm -realizzare scivolo lung. 50 cm
SERVIZIO IGIENICO	- servizi igienici con wc "alla turca". - docce a raso standard	ristrutturare servizio igienico per renderlo accessibile a sedia su ruote
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala impianti	
	–	Nessuno.
	–	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	–	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			–	–	–	–

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		4,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
21 dicembre 2023

1



Parcheggio

2



struttura

3



Palestrina

4



Servizio igienico

5



accesso esterno

6



Servizio igienico

7



servizio igienico esterno

8



spogliatoi



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Foto	Intervento	Quantità	Costo €
1	accesso esterno	RAC.3	Posa di ELEMENTO removibile in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti, per dislivelli fino a 5 cm e lungh. ca. 1 ml	3,0	1.200,00
2	servizio igienico	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	9.000,00
COSTO TOTALE €					10.200,00



NOME	PALESTRA di CAMPRETTO	E20
INDIRIZZO	Campretto	SPORT

LIVELLI	p. terra, p.primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	palestra di capretto, usata anche dalla scuola Cesare Battisti. Si segnala che non è stato rilevato l'interno nella parte del primo piano perché chiuso.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo parcheggio riservato presente.	Nessuno
ACCESSO ESTERNO	–	Nessuno
SERVIZIO IGIENICO	Servizio igienico da riqualificare perché non accessibile Docce non accessibili	-installazione sgabello reclinabile nella doccia e maniglione passamano nella doccia.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala Scale accesso tribune nel lato nord non rilevate (chius).	Nessuno.
	impianti Impianto assente.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Assenza posto bordo campo per spettatori in carrozzina	Segnalare area disabili a bordo campo.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno
USCITE SICUREZZA	Uscite di sicurezza a raso.	nessuno
NOTE	Spogliatoi con porte tipo "saloon".	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	–	X

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	1,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma


3,5



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1

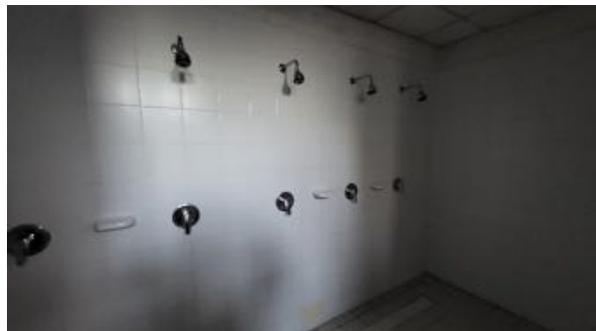

Docce

2



servizio igienico

3



campo sportivo

4




scale esterne per accesso alle tribune

5



porte per accesso scale

6

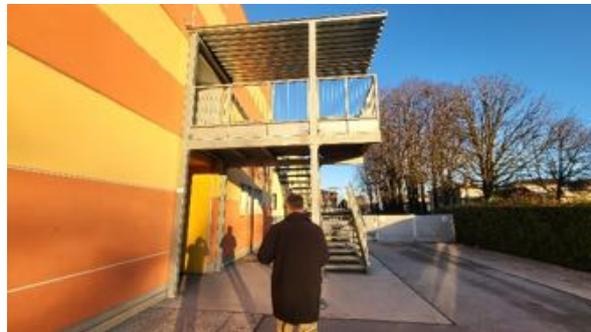

scale di accesso al piano primo

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	servizi igienici	BAG.2	installazione sgabello reclinabile e maniglione passamano	3,0	540,00
2	fruibilità interna	ORI.5	segnalare area carrozzella bordo campo	1,0	120,00

COSTO TOTALE €

660,00



NOME	IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRINA	E21
INDIRIZZO	Campretto	SPORT

LIVELLI	p. terra.	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
IMP.SOLLEV.	–	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	Impianto sportivo e palestra della frazione di campretto
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo parcheggio riservato presente	Nessuno
ACCESSO ESTERNO	Accesso palestra con scalino h 6 cm. L'accesso al campo esterno con tornello ostacola l'ingresso a persone su sedia a ruote.	Realizzare rampa. Rimuovere tornello.
SERVIZIO IGIENICO	Servizi igienici con wc "alla turca". Docce a raso.	-ristrutturare servizio igienico -installare almeno un seggiolino e un maniglione nelle docce
COLLEGAMENTI VERTICALI scala impianti	Assenti.	Nessuno.
	Assenti.	Nessuno.
FRUIBILITA' INTERNA	Assenza ostacoli.	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	–	X

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0

somma


4,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023

1

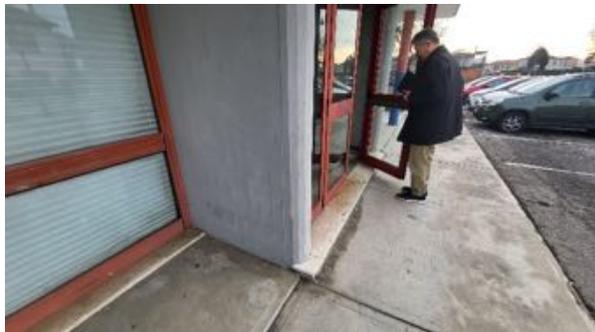


Accesso principale.

2



Palestrina

3

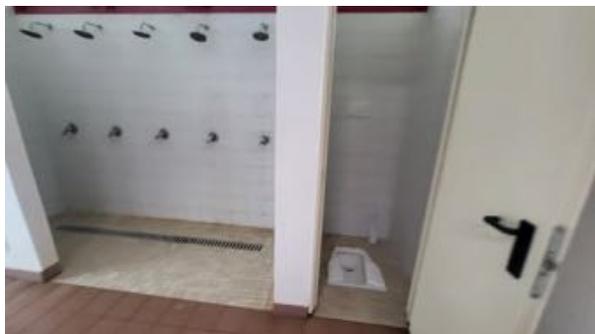


Docce e wc

4



accessi esterno.

5

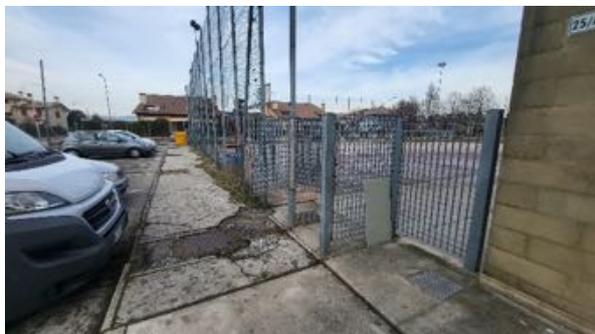

accesso al campo polifunzionale

ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Cod	Intervento	Quantità	Costo €
1	accesso esterno	RAC.4	realizzare rampa di accesso lungh. 1 ml	1,0	800,00
2	servizio igienico	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	9.000,00
3	Accesso campo esterno	-	Rimozione tornello	1,0	380,00

COSTO TOTALE €

10.180,00



NOME	CIMITERO di SAN MARTINO DI LUPARI	E22
INDIRIZZO	Via Leonardo da Vinci,31	CIMIT.

LIVELLI	p. terra, p. primo	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	NO
IMP.SOLLEV.	NO	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	SI

NOTE DESCRITTIVE	Cimitero composto da tre settori: parte "storica" (con colombari a due piani nel lato monumentale), parte Est e parte Ovest su due livelli. Attualmente è segnalato l'ingresso accessibile per la parte Est.
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Presenti quattro stalli senza cartello	Installare segnaletica verticale.
ACCESSO ESTERNO	Parte Storica a-Accesso da via Da Vinci con passaggio pedonale senza paletti e podotattile. b-Assenza orientamento.	a-Installare paletti e applicare podotattile a passaggio pedonale (v. scheda INT7). b-Installare mappa tattile.
	Parte Est a-cancello ingresso con pendenza elevata. b-Assenza orientamento.	a-Allungare raccordo per diminuirne la pendenza della rampa. b- Installare mappa tattile.
SERVIZIO IGIENICO	Parte Est Servizio igienico attrezzato ma non accessibile e senza segnaletica.	-Smussare gradino porta h2cm -Pavimentare il percorso dall'accesso ai servizi igienici (lung. 10m). -Applicare contrassegno sulla porta.
	Parte Ovest Servizio igienico non accessibile per persone in carrozzina.	-Applicare indicazioni con percorso alternativo per il servizio igienico accessibile.
COLL. VERTICALI	Scale e rampe Parte Est a-Rampe di accesso senza corrimano (x4). b- N.2 rampe accesso livello sup. lung. 50 m senza corrimano e pianerottoli di sosta ogni 10 m. c-Scale senza corrimano. -Rampa accesso cancello est con elevata pendenza.	a-Installare corrimano. b-Installare corrimano su un lato della rampa (50m x2= 100m). c-Installare corrimani su scale.
	Scale e rampe Parte Storica Porticati non accessibili lato ovest. a-Porticato lato nord non accessibile. b-Scale per accesso a livello superiore monocromatiche e con corrimani discontinui.	- Installare corrimani per accesso al porticato.(3gradini) oppure raccordare al percorso esterno (vedi interventi fruibilità interna area "storica") tramite rampa. a- Installare corrimani per accesso al porticato e rampa per carrozzina. b-Realizzare collegamenti tra corrimani per renderli continui e contrasto cromatico a inizio scale(x2).
	Scale e rampe Parte Ovest Accesso a portici tramite scale.	Installare corrimano e rampe di accesso al porticato (x2 accessi)
	impianti	Sono assenti impianti elevatori.
FRUIBILITA'	Parte Est -Rampa del primo piano con dislivello h1,5 cm al bordo del percorso.	-Realizzare contrasto cromatico e applicare batti piede.



	Parte Storica	Percorsi in ghiaia.	Realizzare percorso pavimentato (vedi grafico) lungo il perimetro dell'area e tra l'area est e ovest (600m x1,2m).
	Parte Ovest	a-Assenza orientamento da accesso dall'area storica. b-Percorsi al primo piano con scolo acque che crea un gradino h 2cm	a-Realizzare mappa tattile. b-Realizzare contrasto cromatico e/o batti piede.
AREE SCOPERTE	-	-	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	-	-	Nessuno.
NOTE	-	-	-

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	-	-

PRIORITA' INTERVENTI

punteggio assegnato

Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	0,0
somma		5,0

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

*Data rilevamento:
04 dicembre 2023*

1



Settore est: servizio igienico

2



Settore est: Servizio igienico

3



Settore est: percorso e rampa

4



Settore est: rampa accesso al primo livello



5




Settore est: primo livello

6



Settore est: ponte primo livello

7

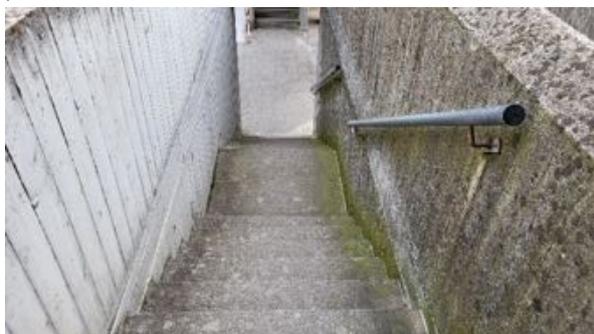

Settore est: scale di accesso al ponte

8



Settore est: segnaletica ingresso

9



Settore est: ingresso

10



Collegamento tra settore Est e area Storica

11



Settore ovest: porticato

12



Area storica



13



Settore ovest: indicazioni servizi igienico

14



Settore ovest: servizio igienico

15



Settore ovest

16



Settore ovest: rampa accesso piano inferiore

17



collegamento tra settore ovest e area storica

18



Area storica: porticato nord

19



Area storica: scale porticato nord

20




Area storica


ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	parcheggio	-	Installare cartelli per parcheggi	2,0	200,00



3	Accesso esterno	ORI.1	Installazione di mappa tattile a rilievo, realizzata su lastra metallica dim. minime 60x40, con indicazione dei percorsi e dei servizi presenti nell'edificio, compresa progettaz. del layout.	2,0	3.200,00
4	Servizio igienico – Settore Est	PAV.1	Realizzazione PAVIMENTAZIONE in betonelle o cls.	20,0 mq	2.000,00
5		RAC.1	SMUSSATURA in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, le due quote, incluse assistenze murarie, per dislivelli fino a 2,5 cm.	1,0	160,00
6		ORI.6	Installazione targa segnaletica-identificativa con simbolo accessibilità, per porta interna.	1,0	40,00
7	Servizio igienico - Settore Ovest	ORI.6	Indicare il percorso per arrivare al servizio igienico accessibile nel Settore Est.	1,0	50,00
8	Collegamenti verticali – Settore Est	SCA.3	Installare corrimano sulle 4 rampe e scale del livello terra, e sulle 2 rampe (50m x n2 rampe) del livello primo	140,0 m	21.000,00
9	Collegamenti verticali - Settore Storico	SCA.3	Installare corrimani per accesso al porticato (n.3gradini)	10,0	1.500,00
10	Collegamenti verticali - Settore Ovest	SCA.3	Installare corrimano per rampe accesso al porticato (n.2 accessi)	24,0	3.600,00
11	Settore Storico	PAV.1	Realizzazione percorso pavimentato (vedi grafico) lungo il perimetro dell'area ed assicurarsi anche il collegamento tra l'area est e l'area ovest (300m x2,0m)	Lungh. 180x1,5= 270 mq	24.300,00
COSTO TOTALE €					0,00

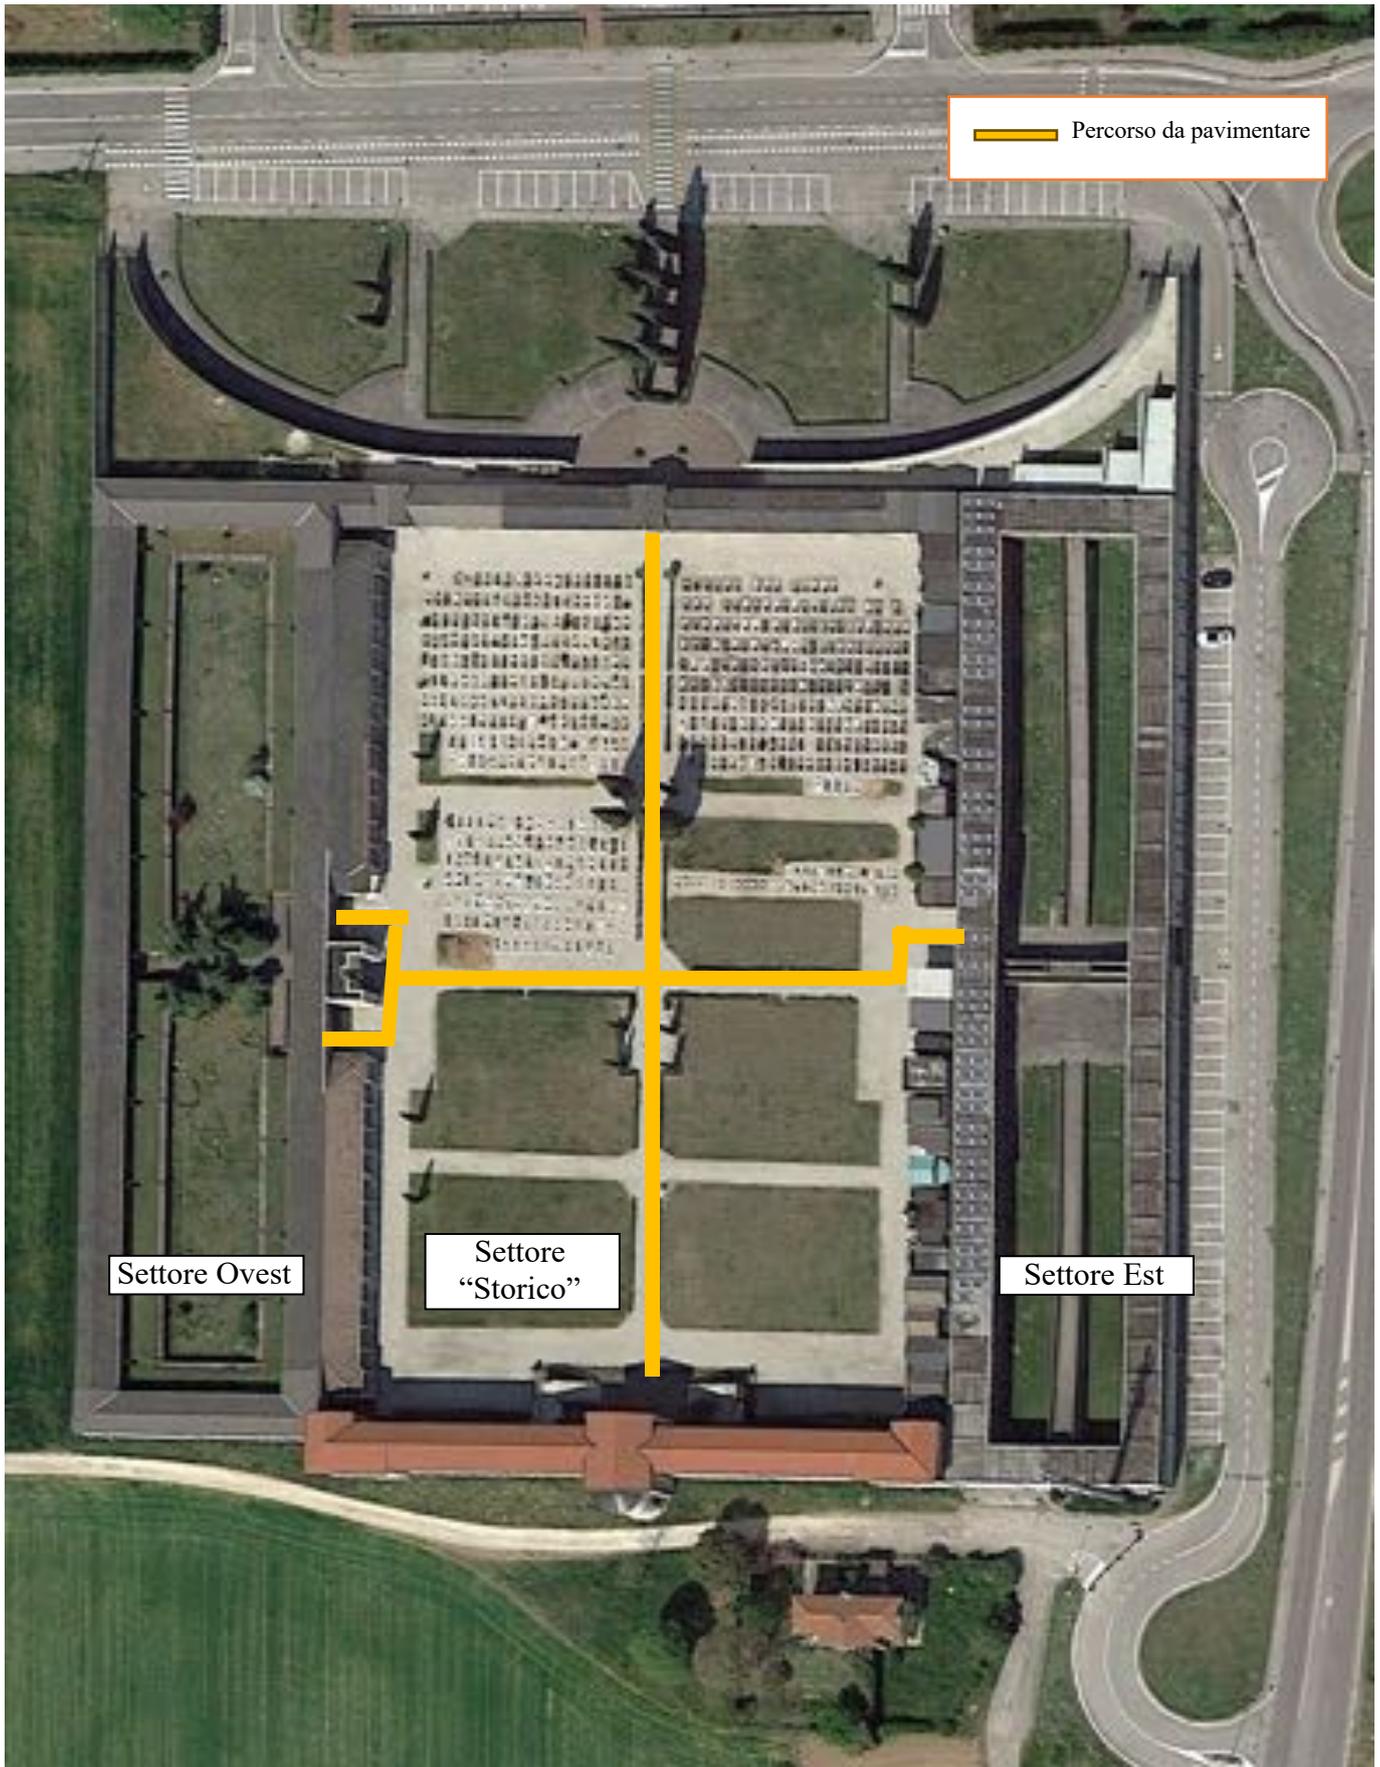

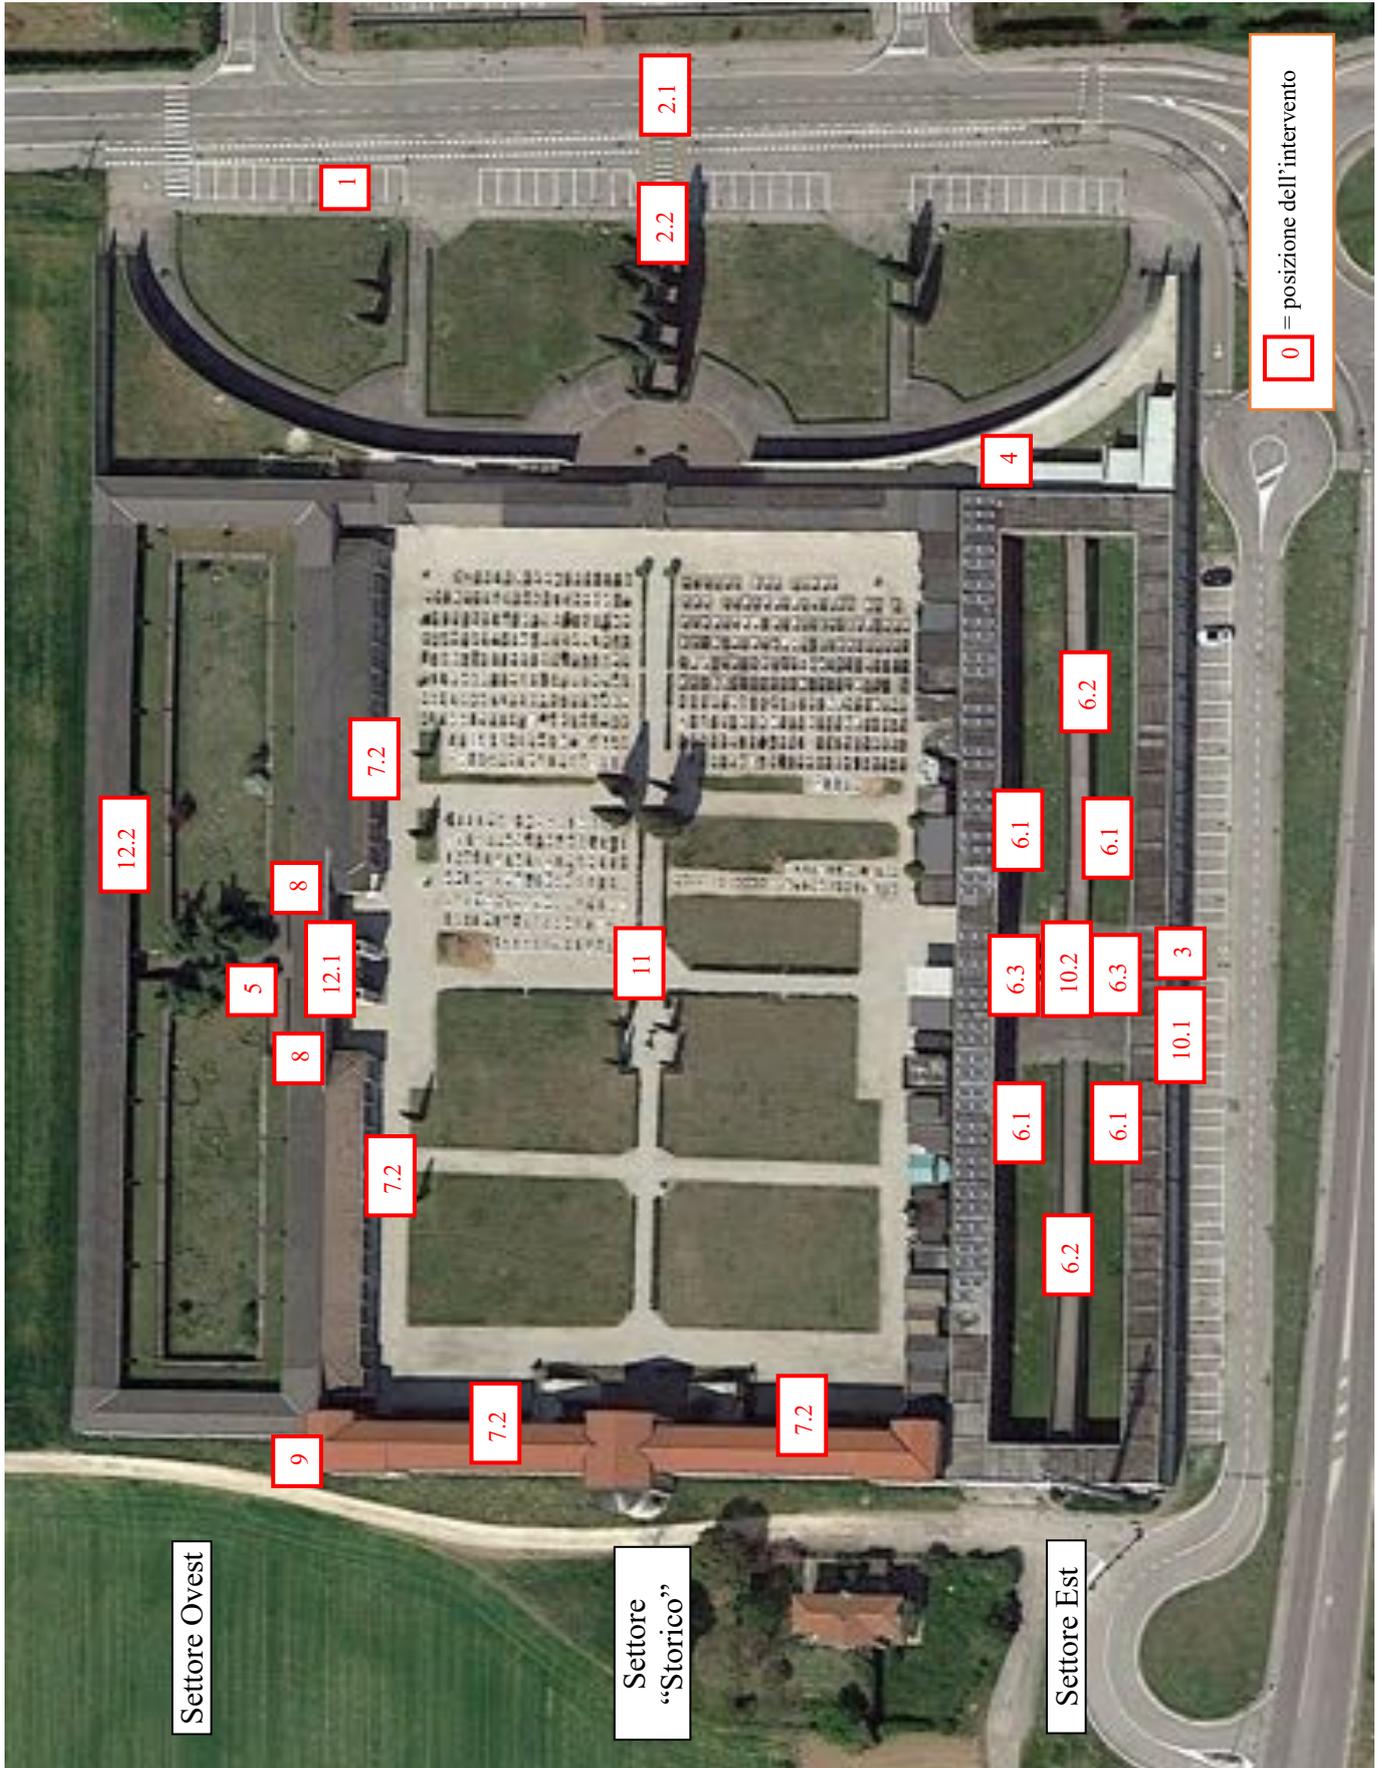



NOME	CIMITERO di BORGHETTO	E23
INDIRIZZO	Via del Cimitero – Borghetto	SCUOLA

LIVELLI	p. terra	AREA ESTERNA DI PERTINENZA	SI
COLL. VERT.	–	SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI	NO

NOTE DESCRITTIVE	
------------------	--

RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITO D'INDAGINE	DESCRIZIONE e CRITICITA'	INTERVENTO RICHIESTO
PARCHEGGIO	Stallo riservato assente.	Realizzazione segnaletica per stallo riservato ai titolari di contrassegno CUDE
ACCESSO ESTERNO	A raso con percorso privo di sconnessioni.	Nessuno.
SERVIZIO IGIENICO	Presente ma non accessibile a persona su sedia a ruote	Ristrutturare il servizio igienico per renderlo accessibile.
COLLEGAMENTI VERTICALI	scala	Assente.
	impianti	Assente.
FRUIBILITA' INTERNA	Percorso pavimentato	Nessuno.
AREE SCOPERTE	–	Nessuno.
USCITE SICUREZZA	–	Nessuno.
NOTE	-	

GIUDIZIO DI SINTESI PER AMBITO

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Stallo parcheggio	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Arete scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	–	X	X	–

PRIORITA' INTERVENTI

		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	da 0 a 4	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	da 0 a 4	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	da 0 a 2	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	da 0 a 1	1,0

somma 5,0



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Data rilevamento:
19 dicembre 2023



ELENCO E COMPUTO INTERVENTI

N.	Dove	Cod.	Intervento	Quantità	Costo €
1	Parcheggio	PAR.2	Realizzazione stallo riservato in area parcheggio esistente, con posa cartello e rifacimento segnaletica orizzontale	1,0	200,00
	Servizio igienico	BAG.3	RICONFIGURAZIONE DELL'AREA SERVIZI IGIENICI al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote.	1,0	9.000,00

COSTO TOTALE €

9.200,00